
Rapport de l'Evaluation Sectorielle EHA

Province de l'Ituri, Territoire de Djugu, Collectivité de Walendu Pitsi ,

Groupement Buba

Axe Linga - Buba

Localités : Londje, Djaiza, Dhebu, Lingama, Ndeke, Ngabba, Vidza, Nyatini

Zone de santé Rurale de Linga

Date de l'évaluation : 27 au 31/03/2019

Date du rapport : 02/04/2019

Pour plus d'information, contactez : Thomas Le Landais, Coordinateur Urgences
est.rrmp.coo@solidarites-rdc.org, +243 970 021 121 / +243 817 374 259

CONTEXTE HUMAINITAIRE

En septembre 2018, le groupement Buba de la collectivité des Walendu Pitsi en territoire de Djugu ainsi que ses périphéries ont connu des vagues d'instabilités sécuritaires grandissantes suite à la persistance de l'activisme des éléments armés non autrement identifié opérant dans le territoire de Djugu.

Au cours de cette période, les populations du groupement Buba se sont déplacées préventivement vers le territoire de Mahagi et Kpandroma suite aux attaques des positions FARDC par les assaillants à Linga et Dz 'na deux groupements voisins à la zone du diagnostic, suivies d'actions de représailles menées par les éléments FARDC dans le groupement Buba. Selon des sources locales, la riposte FARDC aurait été motivée par des suspicions portées à l'égard des populations (Lendu) de Buba et environs, les accusant de complicité avec les assaillants. Selon les mêmes sources, plusieurs cas d'exactions et abus contre les populations civiles auraient été commis lors de ces opérations notamment : des cas de violations des droits humains, de tueries, ainsi que l'incendie d'une école (EP Tsulu) et des habitations principalement à Godjoka et Dheyo-Kpalits, deux localités du groupement Buba.

Suite à ces événements, la majeure partie de la population du groupement Buba s'était déplacée vers Kpandroma. De même, quelques semaines plus tard des populations déplacées en provenance du groupement Linga se sont à leur tour installées à Buba pour y trouver refuge profitant de l'abandon des habitations dans le groupement Buba. Ces derniers se sont ainsi servis des produits de champs et d'élevages retrouvés sur place.

Depuis décembre 2018 à ce jour, des mouvements de retour sont signalés à Buba. Ces retours seraient motivés par l'accalmie sécuritaire qui y règne depuis fin décembre 2018.

A ce jour, environ 2230 ménages soit 13830 personnes seraient de retour dans la zone.

Ces populations vivent malheureusement dans des conditions difficiles suite à la perte de leurs produits champêtres et autres moyens de subsistances et biens ménagers de premières nécessités. A cela s'ajoute la perte de la saison agricole B.

A ce jour, aucune assistance ne leur a été apportée depuis les débuts des mouvements de retours. Ces déplacés et retournés exerceraient une forte pression sur les biens et infrastructures de base des populations de la zone d'accueil.

Ci-dessous, le tableau reprenant les localités évaluées et le degré de pression exercé par les familles déplacées sur les ouvrages :

Localités	Population retournée	Familles déplacées	Degré de pression par localité sur les ouvrages EHA
LONDJE 1&2	2623	847	32,3 %
DZAIZA	1470	326	22,2 %
DHEBU	2820	1902	67,4 %
LINGAMA	1282	394	30,7 %
NDEKE	1418	208	14,7 %
NGABBA	946	332	35,1 %
VIDZA	1391	423	30,4 %
NYATINI	1138	316	27,8 %

A la date du présent rapport :

- 8 localités du groupement Buba ont fait l'objet de notre évaluation, localités, les notables et le BCZ ont signalé une forte concentration des familles déplacées et retournées : Londje, Djaiza, Dhebu, Lingama, Ndeke, Ngabba, Vidza, Nyatini ;
- Aucun acteur humanitaire EHA n'est présent dans les localités évaluées ;
- La plupart des familles déplacées venus de bord de lac Albert se sont installés dans les familles d'accueils et d'autres par contre sont dans les maisons inachevées empruntés gratuitement ;

Dans la perspective d'une réponse en EHA, une mission technique a été organisée du 27 au 31/03/2019, dans le but d'évaluer les faisabilités techniques d'une intervention EHA :

- Evaluer les conditions d'accès à l'eau potable des familles déplacées et retournées dans le groupement Buba.
- Evaluer les besoins WASH au niveau des structures locales de base (écoles primaires, centre nutritionnel).
- Réaliser une analyse des besoins EHA identifiés dans la zone et proposer les activités à mener en réponse à ces besoins.


1. ACCESSIBILITE

Accessibilité physique :

La zone est accessible par tous les engins selon l'itinéraire ci-après :

- Bunia - Drodoro- Bule –Linga – Buba ; le tronçon Bule –Linga, il y a des endroits dégradés où les véhicules peuvent s'embourber pendant la saison sèche ;
- Bunia – Kpadruma – Buba ; c'est l'axe idéal à emprunter pour mieux réaliser les activités dans le délai et dans les meilleures conditions ;
- Bunia – Fataki – Liga – Buba ; Pendant, la saison de pluie, le tronçon Fataki – Kadema est impraticable.

Distance des villes importantes de la zone	Bunia - Fataki : 76 Km
	Fataki - Linga : 35 km
	Bule – Linga : 23 km
	Linga - Buba : 15 km
	Kpadruma – Buba : 15 km

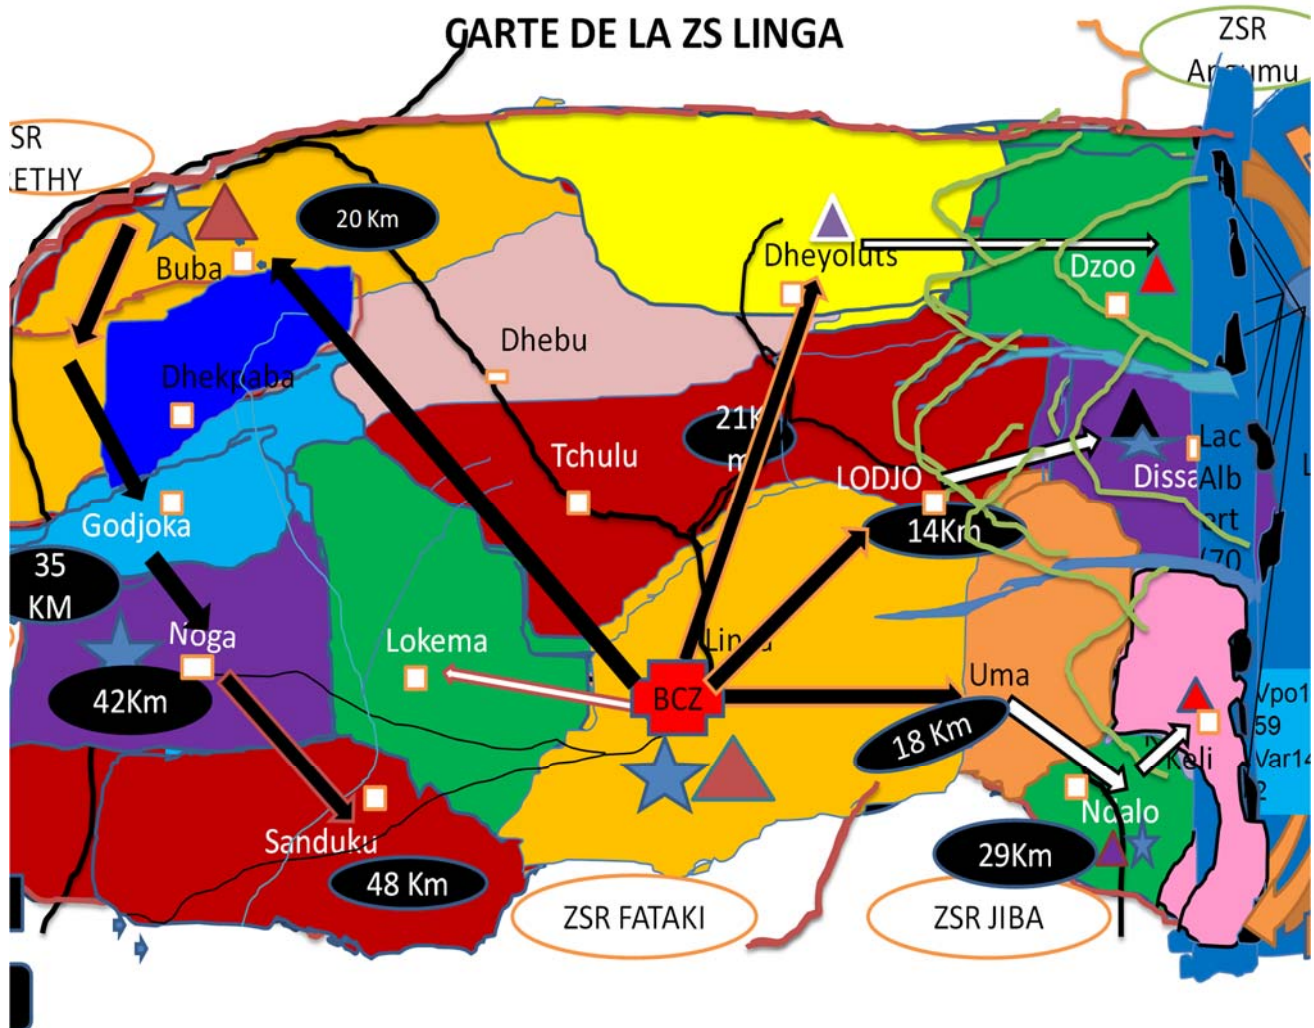

Accessibilité sécuritaire :

- On note la présence des FARDC sur l'axe Bule – Linga – Buba : à Bule centre, à Duga, à Drakpa, à Ngubu, à Subuso, à Linga, à Buba
- La PNC est à Linga ;

2. EAU

Situation générale :

- Faible couverture en eau potable dans les zones évaluées : Les familles retournée et les déplacés s'approvisionnent aux points d'eau non aménagés et d'autre, en délabrement très avancé. La zone coure un réel risque de développement de maladies diarrhéiques car la population retournée s'approvisionne au niveau des points d'eau non potable, d'autres non aménagés et non protégés de la zone.
 - ✓ Sur l'axe Linga – Buba, groupement Buba : on répertorie 45 sources non aménagées dans les 27 localités du groupement Buba ;
 - ✓ Certains points d'eau (22 sources) ont été aménagés vers les années 1990, 2007 et 2008 sont très dégradés (les zones de captages non protégées, plusieurs fuites sont visibles aux lieux de captages, l'eau change de coloration après la pluie et les aires de puisage délabrées).

- Plusieurs cas des diarrhées chez les enfants de moins de 5 ans sont notifiés chaque semaine dans l'aire de santé de Buba, Dhebu, Lokema et DHekepabba : 25 à 40 % selon les informations reçu au BCZ linga et au près des Infirmiers Titulaires de la zone.
- L'arrivée de personnes déplacées exerce une pression sur les ouvrages d'eau existant. A certains endroits, cela génère des disputes pendant les heures de points et les IDPS se voient obligés d'aller chercher l'eau à la rivière et ruisseau.

Ci-dessous, le tableau reprenant les localités évaluées et le degré de pression exercé par les familles déplacées sur les ouvrages :

Localités	Population retournée	Familles déplacées	Degré de pression par localité sur les ouvrages EHA
LONDJE 1&2	2623	847	32,3 %
DZAIZA	1470	326	22,2 %
DHEBU	2820	1902	67,4 %
LINGAMA	1282	394	30,7 %
NDEKE	1418	208	14,7 %
NGABBA	946	332	35,1 %
VIDZA	1391	423	30,4 %
NYATINI	1138	316	27,8 %

Situation des points d'eau :

Le tableau ci-dessous donne les détails des points d'eau visités.

Nom de sources	Type de point d'eau	Coordonnées GPS	Année d'aménagement	Protégé	Débit (l/s)	Utilisateurs (ménages)	Observation/Etat
LOCALITE DHEBU							
1. Source Yudda	Source avec réservoir	Lat N 1°58'51'' Long E 30°47'29'' Alt 2025 m	2008 par Solidarités International/ECHO	Non	0,03l/s	300	• La Source aménagée en 2008 par Solidarités International. Source avec réservoir semi enterré. • Le système de passage d'eau dans le réservoir n'est plus opérationnel. Le réservoir est rempli des débris et plusieurs autres objets ; • La communauté s'approvisionne en eau par le By pass. • La source est très fréquentée par la communauté. Des familles sont obligées d'aller s'approvisionner vers 4 heures du matin pour s'assurer d'avoir l'eau dans la journée ; • La source est située à environ 200 m du ménage le plus proche. • Turbidité est inférieure à 5NTU • Le PH est de 6,8 • La source ne tarit pas pendant la saison sèche et ne change pas de goût. • Pendant la pluie, l'eau change de coloration et l'eau devient turbide ; • l'aire de captage n'est pas protégée : pas de clôture ni de canal de divergence ; • L'aire de puisage est délabrée et le canal d'évacuation n'est plus drainée par la communauté ; • Le comité de gestion de la source n'est plus opérationnel suite à plusieurs mouvements de population dans la zone ;

2. Source Tsa Katidda	Source aménagée	Lat N 1°58'59'' Long E 30°47'54'' Alt 2024 m	En 2007 par Solidarités International / ECHO	NON	0,11	200	• La Source aménagée en 2007 par Solidarités International. Source simple avec un seul tuyau d'alimentation, • La source est située à environ 150 m du ménage le plus proche. • Turbidité est inférieure à 5 NTU • Le PH est de 6,8 • La source ne tarit pas pendant la saison sèche et ne change pas de goût. • Pendant la pluie, l'eau change de coloration et l'eau devient turbide ; • l'aire de captage n'est pas protégée : pas de clôture ni de canal de divergence ; • Le radier de l'aire de puisage est dans état de délabrement et le canal d'évacuation n'est plus drainée par la communauté ; • Le tuyau de trop plein endommagé et laisse couler un peu d'eau sur le mur de puisage ; • Le comité de gestion de la source n'est plus opérationnel suite à plusieurs mouvements de population dans la zone ;
3. Point d'eau non aménagé Langadda	Source non aménagée	Lat N 1°59'11'' Long E 30°47'44'' Alt 2022 m		NON	0,09	150	• Source est non aménagée ; • Elle est située à environ 200 m de l'habitation la plus proche • Turbidité : < 5NTU mais L'eau change de couleur pendant la saison de pluie ; • Le PH est de 6,8. Pas de goût ; • La source ne tari pas pendant la saison sèche

4. Source Kpasdda	Source aménagée	Lat N 1°59'15'' Long E 30°47'40'' Alt 2016 m	1990	NON	0 ,09	200	• La Source aménagée en 1990 par SIDRI. • Une Source simple dans un état de délabrement avancé : l'aire de puisage inexistant (la maçonnerie de mur de puisage, le radier et les marches ne sont plus visible, le tuyau d'alimentation est soutenu par une maçonnerie sèche. Des fuites d'eau sont observées et cela montre que le bassin de captage ne serait plus hermétique. • La source est située à environ 150 m du ménage le plus proche. • Turbidité est inférieure à 5 NTU • Le PH est de 6,8 • La source ne tarit pas pendant la saison sèche et ne change pas de goût. • Pendant la pluie, l'eau change de coloration et l'eau devient turbide ; • l'aire de captage n'est pas protégée : pas de clôture ni de canal de divergence ;
--------------------------	-----------------	--	------	-----	-------	-----	--

5. Source Z'NADDA 1	Source aménagée	Lat N 1°59'12" Long E 30°47'31" Alt 2025 m	2008 par APEC	NON	0,09	300	• La Source aménagée en 2008 par APEC. Source simple avec un seul tuyau d'alimentation, • La source est située à environ 150 m du ménage le plus proche. • Turbidité est inférieure à 5 NTU • Le PH est de 6,8 • La source ne tarit pas pendant la saison sèche et ne change pas de goût. • Pendant la pluie, l'eau change de coloration et l'eau devient turbide ; • l'aire de captage n'est pas protégée : pas de clôture ni de canal de divergence ; • l'aire de captage est dans un état de délabrement, le radier de l'aire de puisage est englouti dans le sable (18 cm en dessous du tuyau d'alimentation) et le canal d'évacuation n'est plus drainée par la communauté ;
6. Source Z'NADDA 2	Source aménagée	Lat N 1°59'8" Long E 30°47'30" Alt 2033 m	En 2007 par Solidarités International	Non	0,2	400	• la Source aménagée en 2007 par Solidarités International (financement ECHO). Source simple avec un seul tuyau d'alimentation, • La source est située à environ 150 m du ménage le plus proche. • Turbidité est inférieure à 5 NTU. Pendant la pluie, l'eau change de coloration et l'eau devient turbide ; • Le PH est de 6,8 • La source ne tarit pas pendant la saison sèche et ne change pas de goût. • l'aire de captage n'est pas protégée : pas de clôture ni de canal de divergence ; • Le radier de l'aire de puisage est délabré et le canal d'évacuation n'est plus drainé par la communauté ; • La maçonnerie de l'aire de puisage nécessite des petites réparations ;

Fonds Humanitaire RDC							
7. Point d'eau non aménagé Z'NADDA 3	Source non aménagée	Lat N 1°59'4'' Long E 30°47'25'' Alt 2053 m	-	NON	0,05	150	- La source n'est pas aménagée ; - La source a été traditionnellement aménagée par la communauté qui a placé un morceau de tuyau, - La turbidité est inférieure à 5NTU et le PH est de 6,8, la coloration de l'eau change cependant après des grosses pluies ; - Elle désert le centre de Dhebu et lingama ; - Située à 100m du ménage le plus proche ;
LOCALITE NGABBA							
8. Source Kondjiri	Source aménagée	Lat N 2°0'27'' Long E 30°47'16'' Alt 2016 m	2008 par APEC	NON	0,1	400	- La Source aménagée en 2008 par APEC ; - Une Source simple avec u tuyau d'alimentation. - L'aire de puisage dans un état de délabrement : le radier est délabré, la maçonnerie de mur de l'aire de puisage s'écroule peu à peu. Des fuites d'eau sont observées au niveau du radier. - La source est située à environ 150 m du ménage le plus proche ; - Turbidité est inférieure à 5 NTU, mais change de coloration après la pluie ; - Le PH est de 6,8 ; - La source ne tarit pas pendant la saison sèche et ne change pas de goût ; - Pendant la pluie, l'eau change de coloration et l'eau devient turbide ; - l'aire de captage n'est pas protégée : pas de clôture ni de canal de divergence ;
LONZE (Buba centre)							

Fonds Humanitaire RDC		Fonds Humanitaire RDC		Fonds Humanitaire RDC		Fonds Humanitaire RDC		Fonds Humanitaire RDC	
9. Source Zongodda 1	Source aménagée	Lat N 2°1'48'' Long E 30°47'57'' Alt 2016 m	En 2005 par Oxfam GB	Non	0,15	750	- La Source aménagée en 2005 par Oxfam GB; - La source est très fréquentée par la communauté, certaine famille sont obligées d'y aller vers 4 heures du matin pour éviter la queue ; - Une Source simple avec un tuyau d'alimentation et un trop plein ; - Lors de l'évaluation le trop fait couler aussi l'eau ; - L'aire de puisage dans un état de délabrement avancé : le radier est délabré, la maçonnerie de mur de l'aire de puisage s'écroule peu à peu. Le radier et les marches ne sont plus visibles ; l'eau stagne au niveau de l'aire de puisage (jusqu'à 15 cm du tuyau d'alimentation) et le canal d'évacuation n'est plus drainé par la communauté ; - La source est située à environ 150 m du ménage le plus proche ; - Turbidité est inférieure à 5 NTU, ne change pas de coloration après la pluie ; - Le PH est de 6,8 ; - La source ne tarit pas pendant la saison sèche et ne change pas de goût ; - l'aire de captage n'est pas protégée : pas de clôture ni de canal de divergence ; - la source est aussi fréquentée par les malades le centre de référence de Buba ;		
10. Point d'eau non aménagé Zongodda 2	Source non aménagée	Lat N 2°1'31'' Long E 30°47'50'' Alt 2008 m		NON	Estimé à 0,18	250	- La source n'est pas aménagée ; - La source a été traditionnellement aménagée par la communauté qui a placé des morceaux des planches pour former un bassin de captage ; - La turbidité est inférieure à 20 NTU et le PH est de 6,8, la coloration de l'eau change cependant après la pluie ; - Située à 250 m du ménage le plus proche ;		
DJAIZA									

Fonds Humanitaire RDC		INTERNATIONAL					
11. Point d'eau non aménagé Thithidda	Source non aménagée	Lat N 2°1'11'' Long E 30°47'52'' Alt 2020 m	Jadis aménagé à l'époque coloniale	NON	Estimé à 0,12	250	- La source n'est pas aménagée ; - La turbidité est à 10 NTU et le PH est de 6,8, la coloration de l'eau change cependant après la pluie ; - Située à 250 m du ménage le plus proche ;
12. Source	Source aménagée	Lat N 2°0'57'' Long E 30°48'14'' Alt 2006 m	En 2008 par APEC	Non	0,2	300	- La Source aménagée en 2008 par APEC ; - La source est très fréquentée par deux localités (Djeiza et Ndeke); - Une Source simple avec un tuyau d'alimentation et un trop plein ; - Le radier est délabré, la maçonnerie de mur de l'aire de puisage est endommagée du fait que les femmes y font la lessive. - La source est située à environ 250 m du ménage le plus proche ; - Turbidité est inférieure à 5 NTU, ne change pas de coloration après la pluie ; - Le PH est de 6,8 ; - La source ne tarit pas pendant la saison sèche et ne change pas de goût ; - l'aire de captage n'est pas protégée : pas de clôture ni de canal de divergence ;
NDEKE							

Fonds Humanitaire RDC		Fonds Humanitaire RDC		Fonds Humanitaire RDC		Fonds Humanitaire RDC		Fonds Humanitaire RDC		Fonds Humanitaire RDC		Fonds Humanitaire RDC	
Fonds Humanitaire RDC		Fonds Humanitaire RDC		Fonds Humanitaire RDC		Fonds Humanitaire RDC		Fonds Humanitaire RDC		Fonds Humanitaire RDC		Fonds Humanitaire RDC	
13. Source Bidda	Source aménagée	Lat N 2°0'47'' Long E 30°47'43'' Alt 2016 m	En 2008 par APEC	Non	0,08	550	- La Source aménagée en 2008 par APEC ; - La source est très fréquentée ; - Une Source simple avec un tuyau d'alimentation et un trop plein ; - L'aire de puisage est dans un état de délabrement avancé : le radier est cassé (on y observe des moellons de sous bassement), la maçonnerie du mur de l'aire de puisage est aussi vétuste ; - Le canal d'évacuation n'est entretenu par la communauté ; - La source est située à environ 300 m du ménage le plus proche ; - Turbidité est inférieure à 5 NTU, change de coloration après la pluie ; - Le PH est de 6,8 ; - La source ne tarit pas pendant la saison sèche mais le débit a diminué sensiblement durant la dernière saison sèche (présence des fuites au niveau de captage ???) - l'aire de captage n'est pas protégée : pas de clôture ni de canal de divergence ;						
VIDZA													

Fonds Humanitaire RDC		Fonds International					
14. Source Nyaudda	Source aménagée traditionnellement	Lat N 2°02'20'' Long E 30°48,5'76'' Alt 2020 m	En 1985 par la communauté locale	Non	0,08	600	- La Source aménagée traditionnellement en 1985 par communauté locale ; - La source est très fréquentée ; - Une Source simple avec un tuyau d'alimentation et sans un tuyau de trop plein ; - L'aire de puisage est dans un état de délabrement avancé : le radier n'est plus visible (même pas les moellons de sous bassement), la maçonnerie du mur de puisage est fortement endommagé ; - La source est située à environ 300 m du ménage le plus proche. - Turbidité est inférieure à 5 NTU ; - Le PH est de 6,8 ; - La source ne tarit pas pendant la saison sèche et ne change pas de goût. - l'aire de captage n'est pas protégée : pas de clôture ni de canal de divergence ;
15. Point d'eau d'eau non aménagé Lodda	Source non aménagée	Lat N 2°02'35'' Long E 30°49'85'' Alt 2025 m	-	Non	0,14	250	- La source n'est pas aménagée ; - La turbidité est à 10 NTU et le PH est de 6,8, la coloration de l'eau change cependant après la pluie ; - Située à 350 m du ménage le plus proche ;
NYATINI							



16. Source Bbadda	Source aménagée traditionnellement	Lat N 2°01'52'' Long E 30°48'34'' Alt 2005 m	En 2000 par la communauté locale	Non	0,07	600	• La Source aménagée traditionnellement en 2000 par communauté locale ; • La source est très fréquentée ; • Une Source simple avec un tuyau d'alimentation et sans un tuyau de trop plein ; • L'aire de puisage est dans un état de délabrement avancé : le radier n'est plus visible (même pas les moellons de sous bassement), la maçonnerie du mur de puisage est fortement endommagé ; • La source est située à environ 200 m du ménage le plus proche. • Turbidité est inférieure à 5 NTU ; • Le PH est de 6,8 ; • La source ne tarit pas pendant la saison sèche et ne change pas de goût. • l'aire de captage n'est pas protégée : pas de clôture ni de canal de divergence ;
--------------------------	------------------------------------	--	----------------------------------	-----	------	-----	--

3. HYGIENE ET ASSAINISSEMENT DANS LA COMMUNAUTE, INSTITUTIONS SCOLAIRES ET SANITAIRES

Dans les écoles primaires :

4 écoles ont été visité lors de l'évaluation, il s'agit des écoles primaires MOKPA, DHEBU, BELO, NYOTIDZ'.

Informations générales :

- A l'EP DHEBU : 15 portes fonctionnelles (construites par CECA 20, APEC et le comité des parents). 10 portes semi durable (taux de remplissage est à 70%), non entretenues et 5 portes construites en matériaux locaux, pas dispositifs de lavages des mains, pas impluvium, pas trou à ordure et absence de brigade scolaire ;
- EP MOKPA : pas de latrine hygiénique, latrine vétuste, 4 portes de latrine construite en matériaux locaux (en paille), pas de lave mains, pas de trou à ordure, pas d'impluvium, pas de brigade scolaire ;
- EP BELO : 4 portes de latrine construire en matériaux locaux, totalement délabrée, pas de dispositif de lave main, pas de trou à ordure, pas d'impluvium, de pas de club scolaire, on observe des matières fécales autour des salles de classe ;
- EP NYOTIDZ' : 16 portes semi durable (planches + tôles), deux blocs de latrine (6 portes) présentent de risque d'éboulement (plancher détérioré), le taux de remplissage est à 70 %. Les Latrines ne sont pas entretenues, présence de matière fécales autour des latrines et salles de classes ; pas de dispositifs de lavage des mains, pas de trou à ordure ; pas de club scolaire ;

Localité	Nom de l'Ecole	Autochtones		Déplacés		Total général	Impluvium	Comité hygiène	Nb latrine existantes hygiéniques	Besoin en latines	Observations
		F	G	F	G	Elèves					
DHEBU	EP DHEBU	218	187	13	14	430	0	0	6	4	
MOKPA	EP MOKPA	140	136	13	12	301	0	0	0	6	
BELO	EP BELO	102	79	29	30	240	0	0	0	7	
DJAIZA	EP NYOTIDZ'	411	182	23	20	636	0	0	8	10	

Commentaires : Cette liste d'écoles n'est pas exhaustive ; Il y a d'autres écoles que nous n'avons pas pu visiter à cause du timing réparti pour cette activité.

Dans les communautés :

- Sur 10 ménages visités, 2 ménages (soit 20% de la population) ont accès une latrine du type local, construite en matériaux locaux ;
- Le taux de défécation à l'air libre est très élevé. Le 80% de la population qui n'a pas accès à une latrine familiale se dirigé dans les feuillages, d'autres vers les ruisseaux ou dans les champs proches de maisons d'habitation ;
- Faible taux de connaissance des bonnes pratiques d'hygiène et de lavage de mains dans la communauté.
- Les familles font face à l'insuffisance de matériels de stockage d'eau (bidons, jerrican, casseroles etc.) ;
- Les dispositifs de lavage des mains sont absents partout où nous sommes passés. Le risque d'épidémie liée aux mains sales est élevée ; La communauté a une faible connaissance de pratiques d'hygiène et de lavage des mains ;
- Pas des douches, les femmes se lavent à la rivière, soit aux sources, d'autres attendent le soir, pour se laver derrière leurs maisons.
- Pas des trous à ordures dans les parcelles, les déchets ménagers sont jetés sous les bananiers ou dans des champs derrière les maisons.
- La chaîne de contamination des maladies hydriques est connue à 20 % (Deux personnes sur 10 ont donné des bonnes réponses sur la chaîne de contamination des maladies d'origine hydrique)
- Pas d'étagères dans les ménages pour sécher les assiettes après leurs lavages.

Dans les centres nutritionnels :

L'équipe a visité 4 centres nutritionnels : C.S Lokema, C.S Dhebu, C.S Buba et C.S DHEKPABA

PPSSP a lancé des constructions des infrastructures sanitaires à Lokema.

A Dhebu et à Buba, COOPI et OXFAM GB ont construit des ouvrages d'assainissement, cependant certains besoins n'ont pas été couverts, notamment :

- Les douches : aucune douche au centre de santé Dhebu ;
- Impluvium : aucun impluvium au centre de santé Dhebu ;
- Pas de trou à ordures à Dhebu et à Buba ;

Au C.S Dhekpaba, les besoins en latrines, douches, trou à ordures ont été observés ;

Selon les informations reçues du MCZ Linga, au centre nutritionnel de Sunduku, il y a un besoin en latrine, douche, impluvium et trou à ordures car les ouvrages existants seraient vétustes et dégradés.

4. Gap :

- Existence de points d'eau non protégés et non aménagés ;
- Existence de plusieurs points d'eau jadis aménagés présentant des risques de transmission des maladies d'origines ;
- Les latrines hygiéniques ne représentent qu'environ 10 % des latrines et douches de la zone : La défécation à l'air libre est fortement observée autour des maisons, dans les ruelles et dans les feuillages entourant les maisons ;
- Inexistence/insuffisance des ouvrages d'assainissement adéquats dans certaines écoles primaires : pas de latrines hygiéniques, pas des dispositifs de lavage des mains, pas de trou à ordures, pas d'impluvium dans certaines écoles fréquentées ;
- Insuffisance des ouvrages d'assainissement dans certains centres nutritionnels de la zone ;

- Les trous à ordures sont inexistant, la population jette les déchets dans les champs environnants les maisons.
- Pas de dispositifs de lavage de mains dans la communauté, dans certaines écoles et structures sanitaires ;
- Les règles élémentaires de l'hygiène ne sont pas mises en pratiques par la population.

5. **Recommandation :**

- Aménager ou réhabilitation de sources dans les 8 localités où il y a une forte concentration des familles déplacées et retournées ;
- Construction des latrines familles en faveur des familles des retournées et des familles déplacées vulnérables;
- Organiser des séances de sensibilisation sur la promotion de l'hygiène ;
- Améliorer l'accès aux infrastructures sanitaires dans les écoles primaires et structures sanitaires ;
- Organiser des séances des sensibilisations en faveurs des familles d'enfants malnutris ;

Note : lors de focus group organisé à Buba avec les notables, chef de groupement et les Infirmiers titulaires de la zone, 9 autres localités, bien que n'ayant pas accueilli beaucoup des familles déplacées présenteraient des besoins criant en EHA. Il s'agit des localités Belo, Gosenge, Dheyo-Luts, Dz'o, Godjoka, Nzerku, Lonja, Mwala et BBangosa. Un plaidoyer devrait être fait au niveau de cluster Wash afin d'identifier un partenaire qui pourrait se positionner dans ces localités qui ne seraient pas couvert par l'intervention proposée par Solidarités International.

Annexe 1 : Liste des contacts

Noms et post nom	Fonction	contact
Dr Thierry	Médecin Chef de Zone du BCZ de Linga	0810009773 / 0997778005
Jean Pierre	Secrétaire BCZ Linga	0974041091
Bubza Buba Enoch	Chef de Groupement de Buba	0826217575
Monsieur DIAGO	Notable groupement Buba	0810506624 / 0978150074
Mathieu Lonema	Infirmier Titulaire de C.S DHEBU	0819963973
Dido Lokana	Infirmier Titulaire de C.S Buba	0818279606
Justin NGABU	Notable localité Ngabba	0812533286

Annexe 2 : Photos



Photo 1 : latrine à l'école primaire MOKPA



Photo 2 : Latrine familiale dans la localité Ngabba



Photo 3 : source non aménagée dans la localité Lingama



Photo 4 : Source aménagée en 1990 dans la localité Lingama.



Photo 5 : source non aménagée Langadda dans la localité Dhebu



Photo 6 : source Bbadda aménagée en 2000 de la localité Ngabba